



HARTING Electric GmbH & Co. KG |
Wilhelm-Hartung-Straße 1 | D-32339 Espelkamp
Fon: +49 57 72 47-97100 | Fax: +49 57 72 47-124
Internet: www.HARTING.com |
E-Mail: electric@HARTING.com

Deutsch
English
Français

Han® 1A D-coded, male

Artikelnummern · PART NUMBERS · Références
09 10 004 3001/09 10 004 3006

www.HARTING.com

Inhalt · CONTENT · Contenu

Schirmelement SHIELDING ELEMENT Élement de blindage	
Kontaktträger CONTACT HOLDER Support de contact	
Montagehilfe ASSEMBLY AID Aide d'assemblage	
Isolierkörper INSULATION BODY Corps isolant	
Schirmhülse SHIELDING SLEEVE Manchon de blindage	
Kabelbinder CABLE TIE Attache de câble	
Gehäuse HOOD/HOUSING Capot/embase	
Kabeladapter* CABLE ADAPTER* Adaptateur de câble*	

* Nicht Teil der Lieferung/NOT WITHIN SCOPE OF DELIVERY/N'est pas compris dans la livraison

Montageanleitung · ASSEMBLY INSTRUCTIONS · Schéma d'assemblage

1. Schieben Sie den Kabeladapter schrittweise auf das Kabel. Ein Kabeldurchmesser zwischen 5,7 und 10 mm ist erforderlich.
1. SLIDE THE CABLE ADAPTER STEPWISE ONTO THE CABLE. A CABLE DIAMETER BETWEEN 5.7 AND 10 MM IS REQUIRED.
1. Glissez l'adaptateur de câble sur le câble en plusieurs étapes. Utilisez un câble d'un diamètre compris entre 5,7 et 10 mm.

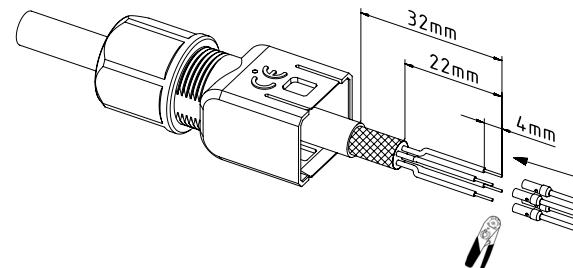


Abbildung · FIGURE · Figure 1 :
Abisolierlängen / STRIPPING LENGTHS / Longueurs à dénuder

2. Isolieren Sie den Kabelmantel ab wie in der Abb. 1 beschrieben.
2. REMOVE THE CABLE SHEATH AS INDICATED BY FIGURE I.
2. Denuez la gaine du câble comme indiqué dans le dessin, Figure 1.
3. Entfernen Sie die Aderisolierung und crimpem Sie die Kontakte (Abb. 1).
3. REMOVE THE WIRE INSULATION AND TERMINATE THE CRIMP CONTACTS (FIG. I).
3. Dégagez l'isolant des fils et sertissez les contacts (Fig. 1).

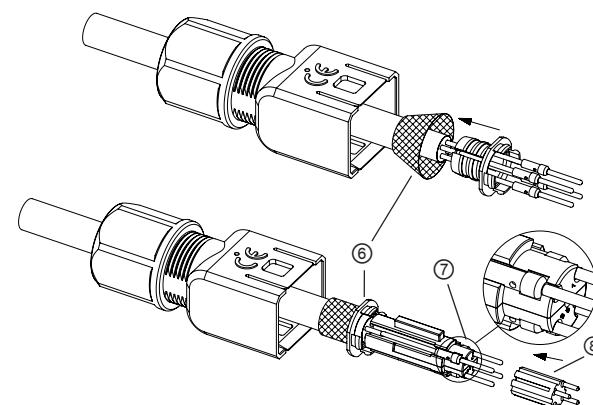


Abbildung · FIGURES · Figures 2 & 3 : Schirmgeflecht anlegen / SPREADING THE SHIELDING BRAID / Mettre en place la tresse de blindage

4. Schieben Sie das Schirmelement unter das Schirmgeflecht (Abb. 2 & 3).
4. PUSH THE SHIELDING ELEMENT UNDER THE SHIELDING BRAID (FIG. 2 & 3).
4. Poussez l'élément de blindage sous la tresse de blindage (Fig. 2 & 3).
5. Legen Sie das Schirmgeflecht gleichmäßig auf das Schirmelement auf (Abb. 3, ⑥).
5. SPREAD THE SHIELDING BRAID EVENLY OVER THE SHIELDING ELEMENT (FIGURE 3, ⑥).
5. Posez la tresse de blindage à plat sur l'élément de blindage (Fig. 3, ⑥).
6. Setzen Sie die Kontakte in die seitlichen Kavitäten des Kontaktträgers ein (Abb. 3, ⑦). Verwenden Sie zur Kodierung die farbigen Kennzeichnungen auf dem Kontaktträger.
6. INSERT THE CONTACTS INTO THE LATERAL CAVITIES OF THE CONTACT HOLDER (FIG. 3, ⑦). FOR ASSIGNMENT USE THE COLOR IDENTIFICATION MARKS ON THE CONTACT HOLDER.
6. Insérez les contacts dans les cavités latérales du support de contact (Fig. 3, ⑦). Pour appliquer une codage, utilisez les marques d'identification de couleur sur le support de contacts.
7. Stecken Sie die Montagehilfe auf die Kontakte (Abb. 3, ⑧).
7. PUT THE ASSEMBLY AID ONTO THE CONTACTS (FIG. 3, ⑧).
7. Placez l'aide d'assemblage sur les contacts (Fig. 3, ⑧).

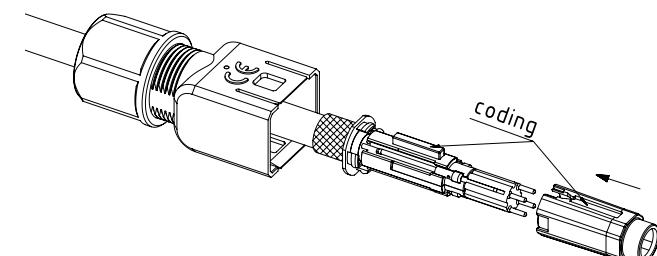


Abbildung · FIGURE · Figure 4 : Kodierung Kontaktträger und Isolierkörper /
CODING CONTACT HOLDER AND INSULATION BODY / Codage du support de contact et isolant

8. Schieben Sie den Isolierkörper auf den Kontaktträger, bis er einrastet (Abb. 4).
8. SLIDE THE INSULATION BODY ON THE CONTACT HOLDER, UNTIL IT CLICKS INTO PLACE (FIG. 4).
8. Glissez l'isolant sur le support de contact, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (Fig. 4).

09 10 004 3001/99.00

Werkzeug-Einstellungen · TOOL SETTINGS ·

Réglages des outils

Werkzeug/Tool / Outil	Locator/Locator / Positionneur	Kontakte/CONTACTS/Contacts
09 99 000 0501	09 99 000 0531	09 67 100 3476
		09 67 000 3576
		09 67 000 8576

Kontakt/CONTACT/Contact	Artikelnummer/PART NUMBER/Référence	AWG	Werkzeugeinstellung / TOOL SETTINGS / Réglage de l'outil
D-Sub, FE, gedreht/TURNED/décolleté	09 67 000 3576	18	6
		20	6
		22	5
D-Sub, FE, gedreht/TURNED/décolleté	09 67 000 8576	20	6
		22	6
		24	6
D-Sub, FE, gedreht/TURNED/décolleté	09 67 000 5576	22	6
		24	6
		26	6

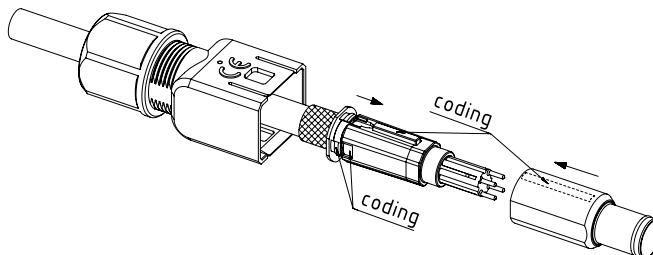


Abbildung · FIGURE · Figure 5 : Schirmhülse aufschieben/
PUSHING THE SHIELDING SLEEVE/Glisser le manchon de blindage

9. Schieben Sie die Schirmhülse über den Isolierkörper bis an den Anschlag des Schirmelements (Abb. 5).
9. SLIDE THE SHIELDING SLEEVE OVER THE INSULATION BODY, ALL THE WAY UP TO THE SHIELDING ELEMENT (FIG. 5).
9. Glissez le manchon de blindage sur le corps isolant jusqu'à la butée de l'élément de blindage (Fig. 5).

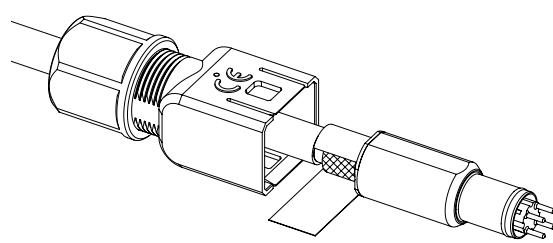


Abbildung · FIGURE · Figure 6 : Kupferfolie über Schirmung/
COPPER FOIL ON SHIELDING BRAID/
Feuille de cuivre sur la tresse de blindage

10. Für eine optimale Schirmübertragung empfehlen wir die Verwendung eines Kupferbandes (Abb. 6).
10. FOR OPTIMUM SHIELDING TRANSMISSION, WE RECOMMEND THE USE OF A COPPER TAPE (FIG. 6).
10. Nous recommandons l'utilisation d'une feuille de cuivre pour une transmission optimale du blindage (Fig. 6).

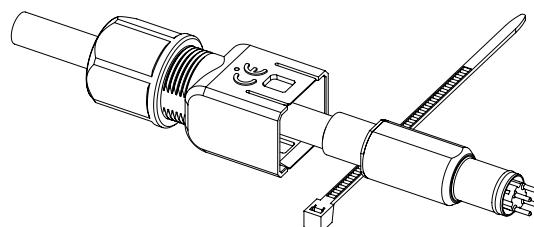


Abbildung · FIGURE · Figure 7 : Schirmgeflecht fixieren/
FIXING THE SHIELDING BRAID/Fixer la tresse de blindage

11. Fixieren Sie das Schirmgeflecht mithilfe eines Kabelbinders (Abb. 7).
11. FIX THE SHIELDING BRAID BY USING A CABLE TIE (FIG. 7).
11. Fixez la tresse de blindage à l'aide d'un attache de câble (Fig. 7).

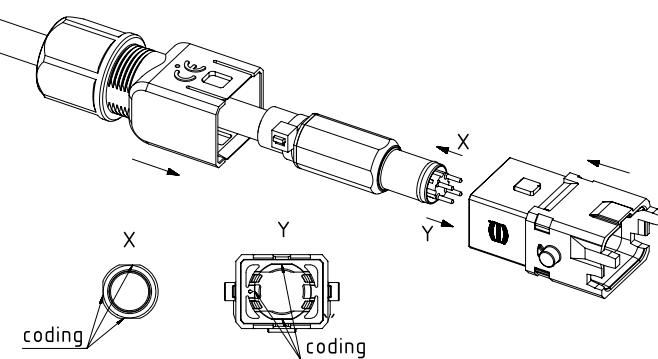


Abbildung · FIGURE · Figure 8 : Montage Baugruppe/
ASSEMBLY OF COMPONENTS/Assembler les composants

12. Schieben Sie die Baugruppe in das Gehäuse (Abb. 8), achten Sie dabei auf die Kodierung.

12. PUSH THE PREASSEMBLED UNIT INTO THE HOUSING, THEREBY OBSERVING THE CODING (FIG. 8).

12. Insérez le module pré-assemblé dans le boîtier, en observant le codage (Fig. 8).

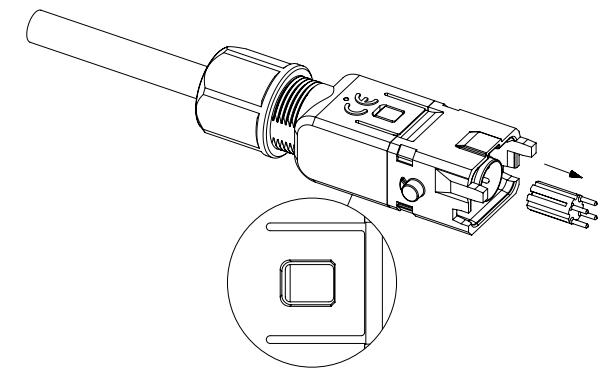


Abbildung · FIGURE · Figure 9 : Kodierung/Coding/Codage

13. Schieben Sie den Kabeladapter auf das Gehäuse, bis er einrastet. Festigen Sie die Kabelverschraubung mit einem Schraubenschlüssel SW 18 und verwenden Sie dabei ein Anzugsdrehmoment von 1,5 bis 1,8 Nm (Abb. 9).

13. SLIDE THE CABLE ADAPTER ONTO THE HOOD/HOUSING UNTIL IT CLICKS INTO PLACE. FASTEN THE CABLE GLAND WITH A SPANNER A/F 18, APPLYING A TIGHTENING TORQUE OF 1.5 TO 1.8 NM (FIG. 9).

13. Faites glisser l'adaptateur de câble sur le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Fixez le presse-étoupe avec une ouverture de clé de 18 mm et un couple de serrage de 1,5 à 1,8 Nm (Fig. 9).

14. Entfernen Sie die Montagehilfe.

14. REMOVE THE ASSEMBLY AID.

14. Retirez l'aide d'assemblage.

Montageanleitung, Art.-Nr. 09 10 004 3001/99.00
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2020-12-08

ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PART NO. 09 10 004 3001/99.00
ERRORS AND TECHNICAL CHANGES EXCEPTED.

2020-12-08

Schéma d'assemblage, référence 09 10 004 3001/99.00
Sauf erreur et changements techniques.

2020-12-08